倒塌案 4 分析參考

從事廢紙分檢作業發生廢紙堆崩塌災害調查分析報告

重要提醒: 本分析報告是基於所提供案例的有限資訊 · 並結合事故調查的專業方法論 進行。部分內容為根據邏輯與經驗所做的合理假設, 並會明確標示為

(假設)。一場實際、完整的事故調查,需要更詳盡的現場勘查、人員訪談與物證檢驗來 支持所有結論。

事故基本資料

• **行業分類**: 非有害廢棄物清除業 (3811)

• **災害類型**: 物體崩塌 (5)

媒介物: 其他(廢紙堆)

• **罹災情形**: 死亡1人


• **事故時間**: 民國 111 年 1 月 6 日約 14 時 10 分至 14 時 50 分之間

• 事故地點: 某股份有限公司台東廠, 備料廢紙分檢區

• 事故摘要: 分檢班勞工劉oo於下午休息時間,獨自進入廢紙分檢作業區進行廢紙的數據作業。與此同時,鏟車正在該區域進行廢紙集中堆置作業。約 14時 50分,同事發現劉員失蹤,經調閱監視器並以鏟車開挖搜尋後,於 15時 20分發現劉員被埋在廢紙堆內,送醫後宣告不治。

一. 事件成因分析圖 (ECFC)

此圖將事故發生的事件及相關條件按時間順序呈現,以視覺化方式釐清因果關係。

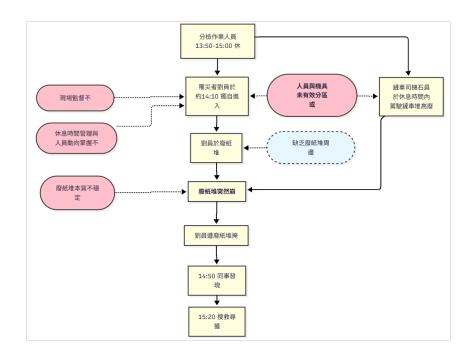

二. 時間序列表


此表以表格形式記錄事故發生的先後順序和相關條件,作為 ECFC 的輔助。

日期時間	事件描述	事實	主(P)/次	相關條件 1 (直接	相關條件 2 (條件 1 的
		/假	(S)事件	條件)	背景或前提)
		設	軸		
111/1/6	分檢班人員於休息室	事實	S	-	-
13:50-15:00	休息 。				
111/1/6	鏟車司機石員等人駕	事實	S	1. 堆置作業改變	1. 未建立人機分離的管
13:50-15:00	駛鏟車進行廢紙集中			了廢紙堆的穩定	制程序。
	堆置作業 。			性。	2. 風險評估未能辨識出
				2. 人機同時同區	此一嚴重危害。
				作業。	
111/1/6 約	罹災者劉員獨自進入	事實	Р	1. 於休息時間擅	1. 休息時間管理與監督
14:10	廢紙分檢作業區 。			自作業。	機制失效。
				2. 未向主管或同	2. 安全文化薄弱,員工
				事告知。	可能為求效率而便宜行
					事。 (假設)
111/1/6 約	劉員在廢紙堆旁進行	事實	Р	處於物料堆崩塌	缺乏對在鬆散物料堆旁
14:10 後	剪鐵線作業 。			的潛在危害範圍	作業的危害認知。
				內。	

111/1/6 約	廢紙堆崩塌並掩埋罹	事實	Р	1. 廢紙堆因自身	這是所有不安全狀況與
14:50 前	災者劉員 。			重量與堆疊擾動	不安全行為共同導致的
				而失穩。	最終結果。
				2. 人員位於崩塌	
				的路徑上。	
111/1/6	同事黃員發現劉員不	事實	Р	人員清點與掌握	-
14:50	在休息室,通報班			機制存在漏洞。	
	長。				
111/1/6	經調閱監視器後,由	事實	Р	-	缺乏有效的緊急應變與
15:20	鏟車開挖尋獲被埋的				搜救計畫。
	劉員。				
111/1/6 事	罹災者經送醫急救仍	事實	Р	因遭掩埋導致窒	-
後	不治 。			息或壓砸傷。	

三. 為何樹分析 (Why Tree)

本分析從最終的傷害事件開始,透過不斷追問「為什麼」來探究事件的根本原因。

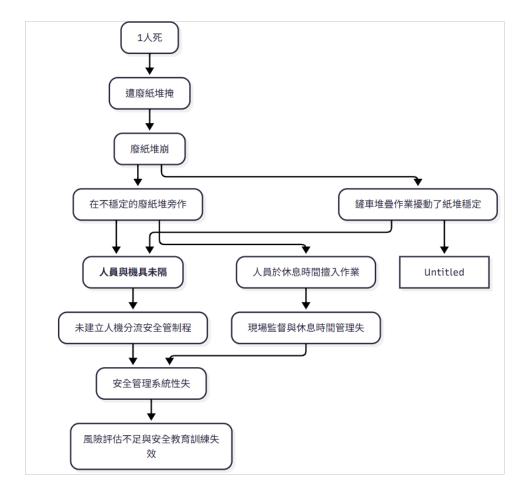

四. 屏障分析 (Barrier Analysis)

本分析旨在識別應有但失效、缺失或不足的屏障,導致危害接觸到目標。

• 危害: 鬆散物料堆(廢紙堆)崩塌

• 目標: 罹災者劉員

屏障	屏障	屏障表	屏障失效原因	屏障如何影響事故 (失效的後果)
類型		現 (事		
		故時狀		
		態)		
行政	1. 人機作	完全不	未建立任何「鏟車堆料	這是最致命的屏障失效。它允許了「移動
管理	業分離管	存在	時,人員淨空」的規	性危害源(鏟車)」和「暴露於危害中的人員
/ 程	制 (最關鍵		定。	(罹災者)」同時存在於同一空間,使得事故
序性	屏障)			發生機率大幅提高。
行政	2. 工作許	不存在	作業區未設管制,人員	未能阻止罹災者在最危險的時段(堆料期
管理	可與區域		可於任何時間自由進	間)進入最危險的區域(紙堆旁)。
/ 程	管制		出,也無須申請。	
序性				
行政	3. 現場作	完全失	未能掌握休息時間人員	監督的失效,讓罹災者的不安全行為(擅
管理	業監督	效	的動向,也未能發現有	入)未能被及時發現並制止。
/ 程			人擅自進入作業區。	
序性				
工程	4. 維持物	失效	鏟車持續堆疊,可能導	鬆散物料堆的穩定性被破壞,是崩塌發生
控制	料堆安全		致物料堆的「休止角」	的物理前提。
	角度		被破壞,形成不穩定狀	
			能。	
行政	5. 安全衛	嚴重不	未能讓員工認知到「在	導致罹災者可能因輕忽或無知,而將自己
管理	生教育訓	足 (推	鬆散物料堆旁作業」以	置於險境。
/ 程	練	斷)	及「人機同時作業」的	
序性			致命風險。	

五. 變更分析 (Change Analysis)

本分析比較「事故狀況」與「理想的無事故狀況」,以識別導致事故的關鍵差異。

因素	事故狀況	先前、理想或未發	差異 (變更)	效果評估 (差異對事故的
		生事故狀況 (假設)		影響)
WHAT	在 動態變化 的廢	在 靜態穩定 的廢紙	作業對象的「狀	在一個持續改變且隨時可
(什麼)	紙堆旁作業。	堆旁,或在 劃 定安	態」由靜態變為動	能崩塌的物體旁作業,風
		全距離外作業。	態且不穩定。	險呈幾何級數增加。

WHEN	於 休息時間 進	於 表定工作時間 進	作業的「時間點」	這是最關鍵的差異。「人
(何時)	入,且與鏟車同	入,且確認 鏟車已	與「條件」發生致	機同時作業」的狀況,在
	時作業 ·	停止作業並駛離。	命性重疊。	理想狀況下絕不應發生。
WHERE	位於廢紙堆底	位於指定的、安全	人員的「位置」由	讓人員直接暴露於危害之
(何地)	部,崩塌的直接	的、與紙堆保持距	安全區變為極度危	下,沒有任何逃生機會。
	範圍內 。	離的分檢區。	險的崩塌區。	
WHO (何	一個無人監督、	一個在班長指揮	作業的「監督狀	缺乏監督導致了不安全行
人)	單獨作業 的勞	下、與團隊共同作	態」由有人監督變	為的發生與未能及時制
	工。	業的勞工。	為無人監督。	止。
HOW (如	以 擅自進入 的方	依據班長指派,在	作業的「啟動方	未經授權的作業,繞過了
何)	式進行作業。	確認安全後進入作	式」由有授權變為	所有可能的安全檢查與程
		業。	未授權。	序。

六. 人為失誤分析 (Human Failure Analysis)

本分析探討影響人員行為的深層次原因,而非僅歸咎於個人。

失誤類型	主要不安全行為/失誤	根本原因 (組織與系統層面)
情境性違規	罹災者劉員在休息時間·獨自進入正	* 安全文化與績效壓力: 組織可能存在
(Situational	在進行堆料作業的危險區域工作 。	「重效率、輕安全」的文化・導致員工
Violation)	此行為可能出自於想提前完成工作量	為趕工而冒險。
	的壓力,或是認為「只是進去一下剪	* 監督系統失靈: 現場監督機制完全失
	個鐵線,很快就好」的僥倖心態。這	效・未能管制休息時間的人員行為與作
	是一種在特定情境下,為求方便而違	業區的進出,給予了違規行為發生的空
	反安全規則的典型行為。	間。
知識性錯誤	公司的 管理階層與規劃者 ·未能認知	* 管理系統的根本缺陷: 公司的安全管
(Knowledge-based	到「人員」與「大型移動機具」在同	理系統存在巨大漏洞・完全沒有「人機
mistake)	一鬆散物料區作業是絕對禁止的。他	分離」的概念與程序。風險評估未能辨
	們對此一基本安全原則的無知.導致	識出此致命性危害。
	未能建立最關鍵的「人機分離」管制	* 教育訓練的徹底失敗 : 安全訓練未能
	屏障。	傳達核心的安全原則,導致從上到下都
		對此嚴重風險缺乏認知。

七. 根本原因分析與改善措施

(一) 立即原因

- 不安全的狀況:
 - 1. 鏟車正在對不穩定的廢紙堆進行堆疊作業,持續改變其穩定性。
- 不安全的行為:

1. 罹災者於休息時間,擅自進入正在進行堆疊作業的廢紙區,並於紙堆底部作業。

(二) 根本原因

- 1. 人機作業未隔離的致命性管理缺陷:
 - 最核心的根本原因是,該作業場所完全沒有建立「人員與移動機具(鏟車) 必須分開作業」的管理程序與物理隔離措施。允許人員與正在堆高鬆散物 料的鏟車在同一區域作業,是直接導致此次事故的管理系統性崩潰。

2. 現場監督與門禁管制的完全失效:

。對於高度危險的作業區域,未能實施有效的進出管制。人員(尤其是休息時間)的動向完全失控,現場監督名存實亡,無法制止不安全行為的發生。

3. 缺乏對物料堆放作業的危害辨識與安全程序:

。 公司未針對廢紙堆放作業制定任何安全作業標準,也未能辨識出在鬆散物 料堆旁作業的崩塌風險,因此也未提供相關的教育訓練。

(三) 矯正改善措施建議

- 制度層面 (最優先):
 - 1. **立即建立並嚴格執行「人機分離」作業管制程序**: 這是防止再發的**最高** 原則。必須明文規定:**任何時間,當鏟車或其他移動機具在物料區進行堆** 疊、挖取作業時,所有非機具操作人員「絕對禁止」進入該劃定區域。
 - 2. **建立「作業區進出許可與查核」制度**: 在物料作業區入口設置管制點 (如柵欄、警示鏈),規定鏟車作業前,必須由司機或主管進行區域淨空 確認,並掛上「作業中,禁止進入」警示牌。分檢人員進入前,也必須確 認鏟車已停妥於安全區。
 - 3. **強化休息時間管理**: 明確規定休息時間所有人員應在指定的休息室,由 班長負責清點人數,嚴禁於休息時間從事任何作業。

工程控制/設備層面:

1. **裝設作業區警報與監視系統:** 在作業區裝設蜂鳴器或警示燈,當鏟車作業時自動啟動,以聽覺及視覺方式警告周邊人員。並強化 CCTV 監視範圍與管理,確保能即時監控。

人員層面:

1. **實施震撼教育與專項訓練**:立即將本次事故作為案例,對全體員工進行 專項安全訓練,強力宣導「人機分離」的血淚教訓,建立全員「看到機具 在動,就絕不靠近」的反射性安全觀念。 2. **落實主管監督責任與授權:** 重新定義現場主管及班長的監督職責,要求 其對「人機分離」的落實負全責,並授予其立即停止任何不安全作業的權力。